

DEKRA Automobil GmbH
Höherweg 111, 40233 Düsseldorf



BRW - Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Düsselberger Strasse 2
42781 Haan

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ME BW163

Bestellnummer	2024-01113
Auftraggeber	BRW - Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Düsselberger Strasse 2, 42781 Haan
Ihr Auftrag vom	27.03.2024, telefonisch durch [REDACTED]
Besichtigung	27.03.2024 um 14:15 Uhr BRW Bergisch-Rheinischer-Wasserverband, Betriebshof Heiligenhaus, Otto-Hahn-Str. 23, 42579 Heiligenhaus

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	1.600,00 EUR	1.904,00 EUR

Der ermittelte Händlerereinkaufswert berücksichtigt im Besonderen den bei Reparatur kostenintensiven Getriebeschaden, den am Markt in Deutschland ungängigen DANGEL-Allradantrieb sowie die Unvollständigkeit der Ausrüstung !

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.03.2024 um 14:15 Uhr durch [REDACTED] bei BRW Bergisch-Rheinischer-Wasserverband, Betriebshof Heiligenhaus, Otto-Hahn-Str. 23, 42579 Heiligenhaus, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Seitenwand hinten rechts nachlackiert. Geriebenschaden, Fahrzeug NICHT fahrbereit ! Kameraaufwagen und Kameras gehören NICHT zum Lieferumfang des Fahrzeuges !

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Postfach 101765, 42761 Haan
Kennzeichen	ME BW163
Tag der Erstzulassung	02.04.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	CITROEN (F)
Typ / Verkaufsbezeichnung	250 L / Jumper 35 L3H2 Heavy
Aufbauart	Geschlossener Kasten

HSN / TSN	3001 / ADI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF7YDBMFC11592822
Leergewicht	3310 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	5998 / 2050 / 2900 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	4035 (mm)
Türen	5
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	88 kW / 2198 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	185.292

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 75 R 16 116	Falken / Eurowinter VAN01	W /O	5 mm
rechts	215 / 75 R 16 116	Falken / Eurowinter VAN01	W /O	5 mm
2 links	215 / 75 R 16 116	Semperit / VanGrip	W /O	4 mm
rechts	215 / 75 R 16 116	Semperit / VanGrip	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Kanalinspektionswagen

Baujahr 02.04.2009

Ausstattung Fahrgestell

Fahrersitz mit Federung, Mittlere Flanke (Höhe 2460mm), Schiebetür rechts verglast, Hecktüröffnung 270°, 6.5 J x 16, Dachablage vorn, ab 10.2008, Nebelscheinwerfer, Video-Einparksystem, Kraftstoffbehälter 90 Ltr, Beifahrersitz mit Armlehne, Aussenspiegel elektrisch verstellbar, Schmutzfänger hinten, Schmutzfänger vorn, Radvollblenden 16 Zoll, Fahrersitz mit Armlehne, Motorunterschut, Aufhängung hinten verstärkt Doppelblatt, Radstand 4035mm, 225/75 R 16 .. C8P R, Kastenwagen, Zulässiges Gesamtgewicht Heavy 16Q (35), Trennwand mit Fenster, Ausstattung Stoff Tedeo, 6-Gang MLGU, Frontscheibe wärmeschutzverglast, 2198ccm (2.2 Ltr) 88kW 22DT 4HU, Fahrersitz Lordosenstütze, Beifahrersitz Lordosenstütze, Beifahrerairbag, Radiobedienung am Lenkrad, Fahrerairbag, Autoradio mit CD/MP3 (2 DIN), Lichtmaschine 150A, GSM-Bluetooth, Servolenkung geschwindigkeits-abhängig, 2-Schicht-Uni, Zulässiges Gesamtgewicht Heavy, ASR, DANGEL- Allradantriebsbau, Anhängervorrichtung, 2 Rundumleuchten m. Schutzgittern, WEBASTO-Standheizung m. Zeitschaltuhr.

ABS, ASR (Antriebsschlupfregelung), Ablagefach im Armaturenbrett rechts, Airbag Fahrerseite, Außenspiegel, inkl. seitlicher Blinkleuchte, Bordcomputer, Bremsassistent, mechanisch, Drehzahlmesser, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Hecktür (Doppelflügel), geschlossen, Kopfstützen (2), Lackierung: Uni-Lackierung, Leitergestell hinter dem Fahrersitz, Polster: Stoff, Radiovorrichtung (Kabel und Antenne), Reifen: 225/75 R 16, Reifen: Radzierblenden, Schmutzfänger hinten, Servolenkung, Sitze: Beifahrereinzelsitz mit Armlehne und Lordosenstütze, Sitze: Fahrersitz in Längsrichtung und Höhe verstellbar, Steckdose (12 Volt) im Laderaum, Steckdose (12 Volt) in der Mittelkonsole, Türen: Seitliche Schiebetür rechts unverglast, Verzurrösen (10 Stück) im Laderaum, Wartungsintervallanzeige, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Hochfrequenzfernbedienung

Ausstattung Kanalinspektionswagen

abgetrennter Büro-/Arbeitsraum mittig, Schrank- u. Arbeitsflächen, Klappsitz, Monitore u. Steuerstand, Geräteanlage im Heck, 150 Meter Kabelspindel m. Ausschwenkgerüst IBAK, Lagervorrichtung für Kamera-/Befahrungswagen, Stellplatz für Stromaggregat, Zwangsentlüftungen.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Getriebeschaden m. Ölaustritt, Getriebe, erneuern
- Bremsbeläge Hinterachse verschlissen, erneuern
- div. Alters-/ Gebrauchs-/ Lack-/Korrosionsschäden rundherum, instandsetzen
- Seitenwand hinten links deformiert u. Rostbildung, instandsetzen
- Schweller hinten rechts starker Rostbefall, instandsetzen
- Rahmen- u. Bodenteile korodiert, instandsetzen
- Türverkleidung hinten links gerissen, erneuern
- Heckstoßfängermitte deformiert, erneuern
- Reifen Vorderachse einseitig abgefahren, erneuern
- Achsvermessung erforderlich

Fehlende Teile

beide Kameralaufwagen u. Stromaggregat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vl



Bild 2 : Diagonale hl



Bild 3 : Diagonale hr



Bild 4 : Diagonale vr



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Innenraum mitte



Bild 7 : Innenraum hinten



Bild 8 : Kombiinstrument



Bild 9 : Hinterachsansicht: DANGEL-Allradantriebbumbau !

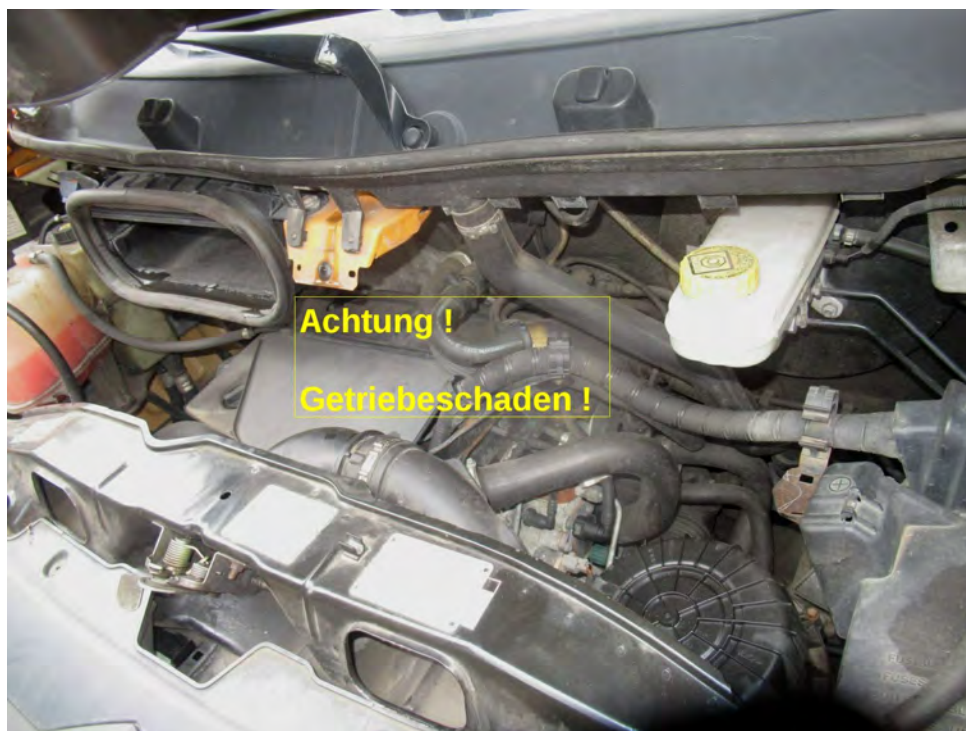


Bild 10 : Motorprobelauf möglich, Getriebeschaden !



Bild 11 : Tür hl unten deformiert, Türverkleidung gerissen



Bild 12 : Seitenwand hl deformiert u. Rostbefall



Bild 13 : Schweller hr st. Rostbefall



Bild 14 : Boden- u. Rahmenteile Rostbefall



Bild 15 : div. Lackschäden



Bild 16 : Heckstoßfänger verformt



Bild 17 : Seitenwand hr nachlackiert



Bild 18 : Bremsklötze Hinterachse verschlissen



Bild 19 : Reifenverschleiß Vorderachse einseitig