

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe



BADISCHES STAATSTHEATER
KARLSRUHE
Baumeisterstr. 11
76137 Karlsruhe



Bewertungsgutachten

Kennzeichen KA TH1009 **FIN** WDB9061351N455366

Auftraggeber BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE, Baumeisterstr. 11, 76137 Karlsruhe
Ihr Auftrag vom 02.04.2024, mündlich durch 
Besichtigung 02.04.2024 um 10:45 Uhr
DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.04.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		7.777,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.04.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.04.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.04.2024 um 10:45 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Karlsruhe, Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe, im Beisein von [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BADISCHES STAATSTHEATER KARLSRUHE, Baumeisterstr. 11, 76137 Karlsruhe
Kennzeichen	KA TH1009
Tag der Erstzulassung	20.09.2010
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.09.2010

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 OK 35 / 313 CDI Sprinter 906.135
Aufbauart	Koffer
HSN / TSN	1313 / BBX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9061351N455366
Maße über alles L / B / H	5480 / 2090 / 2350 (mm)
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	95 kW / 2148 cm ³
Felgen	Stahl ohne Radzierblende

Km-Stand abgelesen

118.559

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 110 R	Continental / Van	T / O	8 mm
rechts	235 / 65 R 16 110 R	Continental / Van	T / O	8 mm
2 links	235 / 65 R 16 110 R	Continental / Van	T / O	8 mm
rechts	235 / 65 R 16 110 R	Continental / Van	T / O	8 mm
Pannenset				

T/ Transporter; /O Original;

Serienausstattung

ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, Ablage über Windschutzscheibe, Airbag Fahrerseite, Ascher, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Handschuhkasten abschließbar, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Reifen: 235/65 R 16, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Wegfahrsperr, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

Sonderausstattung

Batterie verstärkt, zusätzlich, Batterie: Trennrelais bei Batterie zusätzl., Bär Ladebordwand, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Noviplast Dachspoiler, Radio: Radiovorrichtung, Reserverad bis 3,88 t zGG, Saxas Kofferaufbau, Sitze: Beifahrersitz Zweisitzer, Verkleidung Rückwand

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 24.08.2022 bei Kilometerstand 107.431.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schaden vl, erneuern (Bild 6, 7); Motorhaube eingedellt, instandsetzen (Bild 8); Tür li eingedellt, instandsetzen (Bild 9); Ladebordwand beschädigt, instandsetzen (Bild 10); Profil hl beschädigt, instandsetzen (Bild 11); Tür vr eingedellt, instandsetzen (Bild 12); Sitzbezug re beschädigt, erneuern (Bild 13); Türverkleidung re verschrammt, erneuern (Bild 15); Sitzbezug li beschädigt, erneuern (Bild 16); Handschuhfach verschrammt, erneuern (Bild 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 3 : Innenraum

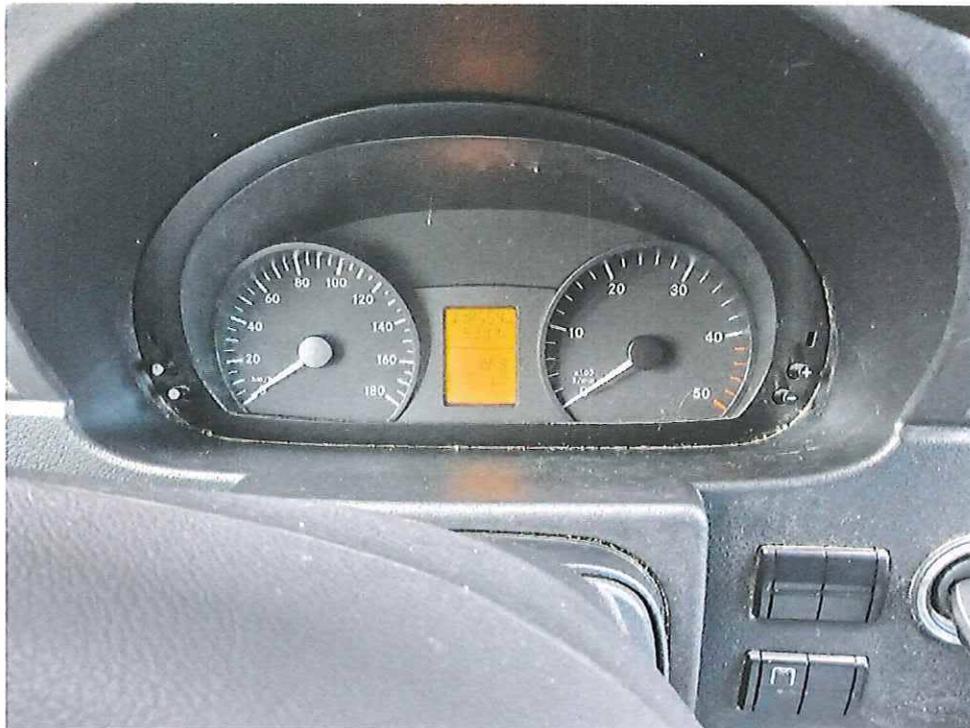


Bild 4 : Kombiinstrument

0000 pc38/ EPPN/C0134303405_30_1_C8 // 175630 * 188 3728 8/14



Bild 5 : Laderaum

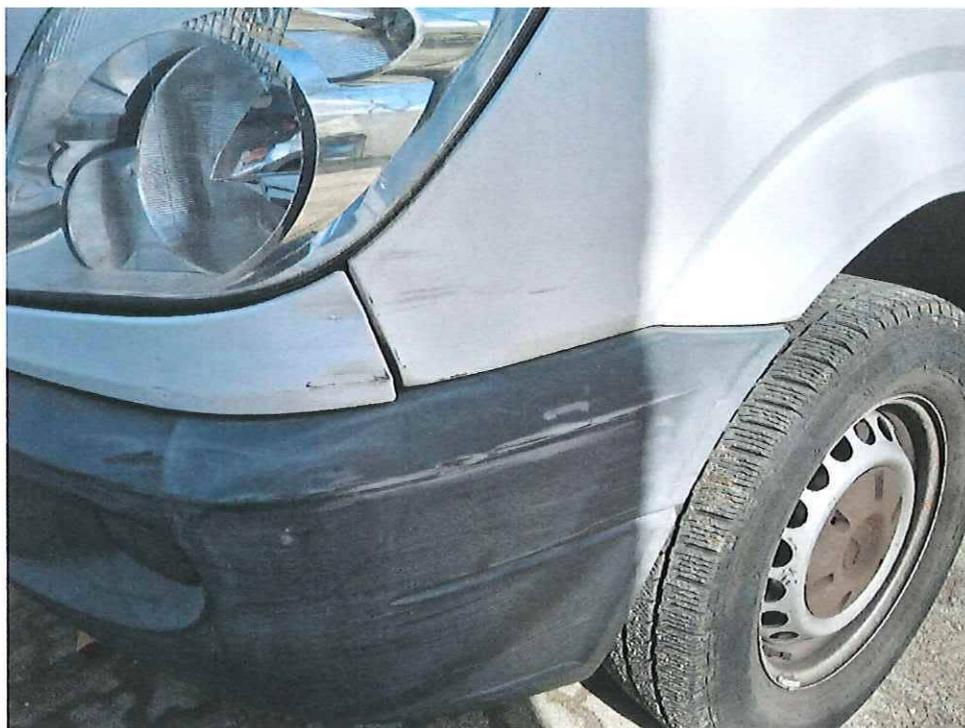


Bild 6 : Schaden vl

0000 p038/EPPNIC0134303405_30_1_C8 // 175630 * 188 3729 9/14



Bild 7 : Schaden vl



Bild 8 : Motorhaube eingedellt



Bild 9 : Tür li eingedellt



Bild 10 : Ladebordwand beschädigt

0000 p038/EPPNIC0134303405_30_1_C6 // 175630 * 188 3731 11/14



Bild 11 : Profil hl beschädigt



Bild 12 : Tür vr eingedellt



Bild 13 : Sitzbezug re beschädigt



Bild 14 : Handschuhfach verschrammt

0000 pp38/ EPPNIC0134303405_30_1_C8 // 175630 • 188 3733 13/14



Bild 15 : Türverkleidung re verschrammt



Bild 16 : Sitzbezug li beschädigt